

Бюллетень

Volvo V40

D4162T/1.6 (12-)

[Все известные неисправности и бюллетени \(/vehicle/component/fix\)](/vehicle/component/fix)

Конденсат в фарах.

Модели, подверженные неисправности

Модели, подверженные неисправности

- Все модели.

Причина

- Недостаточная вентиляция фар.

Способ устранения

Запасные части

Вентиляционная мембрана	31420672	2
-------------------------	----------	---

- Снимите заднюю крышку фары [fig1](#).
- С помощью 13 мм сверла сделайте два вентиляционных отверстия в задней крышке фары [fig1](#). Расстояние между вентиляционными отверстиями должно составлять 17 мм [fig1](#).
- Тщательно очистите область вокруг вентиляционных отверстий.
- Установите вентиляционные мембраны на отверстия.
- Выполните ту же процедуру с другой стороны.

