

## Бюллетень

Citroen C1

CFA (384F/1KR-FE)/1

[Все известные неисправности и бюллетени \(/vehicle/component/fix\)](/vehicle/component/fix)

## Ненормальный шум выхлопа во время ускорения при частоте вращения

### Моделей, подверженные неисправности

Моделей, подверженные неисправности

- Все модели с бензиновыми двигателями, →05/01/06 (RPO 10650).

Вибрация от системы выпуска.

Ненормальный шум выхлопа во время ускорения при частоте вращения 1500-2500об/мин.

### Причина

- Резонанс заднего глушителя вследствие ослабления крепления отражателя.

### Способ устранения

- Проверьте 6 точек сварки заднего глушителя [fig1](#).
- Если точечная сварка отсутствует: Установите новый задний глушитель.

- [Просмотр](#)

Больше информации

